

# 国家矿山安全监察局宁夏局文件

矿安宁〔2023〕44号

---

## 国家矿山安全监察局宁夏局关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿 “3·19”一般顶板事故结案的通知

灵武市人民政府：

2023年3月19日22时33分许，宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿掘进队在+350m运输大巷开展巷道维修时，发生一起矸石片帮滑落伤人事故，致1人死亡，直接经济损失188万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，国家矿山安全监察局宁夏局（以下简称宁夏局）于2023年3月20日组织灵武市应急管理局、公安局、总工会等部门成立丁家梁煤矿“3·19”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请灵武市监察委员会派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证及综合分析，查清了事故发生的经过、

原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议及防范和整改措施，按规定时限提交事故调查报告。经 2023 年 5 月 22 日宁夏局局长办公会议审核同意，现将事故结案事项通知如下：

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》等法律法规。

二、同意事故调查组对事故原因的分析，事故性质和事故责任的认定。

三、同意事故调查组对事故责任单位和责任人员的处理建议及防范和整改措施。宁夏宝丰能源集团股份有限公司接到事故调查报告和结案通知 3 个月内，将责任追究意见以及事故防范和整改措施落实情况报宁夏局及其他有关部门。

四、对事故责任单位和责任人员的行政处罚由宁夏局依照法定程序执行。

五、事故结案 1 年内，宁夏局组织开展事故防范和整改措施落实情况评估。

附件：宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿“3·19”  
一般顶板事故调查报告



国家矿山安全监察局宁夏局

2023 年 5 月 25 日

附件:

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿 “3·19”一般顶板事故调查报告

2023年3月19日22时33分许，宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿（以下简称丁家梁煤矿）掘进队在+350m运输大巷开展巷道维修时，发生一起矸石片帮滑落伤人事故，致1人死亡，直接经济损失188万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，国家矿山安全监察局宁夏局于2023年3月20日组织灵武市应急管理局、公安局、总工会等部门成立丁家梁煤矿“3·19”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请灵武市监察委员会派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证及综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议及防范和整改措施，按规定时限提交事故调查报告。

### 一、事故发生单位概况

#### （一）公司概况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司成立于2005年11月，2013年12月公司整体变更为股份公司，注册资本73.3亿元。

2019年5月16日宝丰能源在上海证券交易所成功上市，股票代码为600989。公司主营业务为现代煤化工产品的生产和销售等，经营范围涉及高端煤基新材料生产及销售、煤炭开采、洗选及销售等。拥有矿井5处，其中生产矿井4处，核定（或核准）生产能力720万吨/年；建设矿井1处，为丁家梁煤矿，建设规模为90万吨/年。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司安全生产许可证编号：（宁）MK安许证字〔2020-007〕，有效期2020年10月10日至2023年10月10日。

## （二）矿井概况

丁家梁煤矿是横城矿区的规划矿井，井田西北隔黄河距银川市40km，西距灵武市20km，东距宁东镇3km，行政区划隶属灵武市临河镇管辖。设计可采储量3582万吨，主采煤层共6层，各煤层顶底板岩性以粉砂岩、泥岩为主。矿井采用单水平上山开拓，主、副、风井位于同一工业广场内，采用中央并列式通风。

2013年3月，自治区发展改革委对丁家梁煤矿项目予以核准（宁发改审发〔2013〕70号），矿井随即开工建设。2014年年底，矿井工业场地（构）建筑物和矿井一、二期工程施工完成，矿井三期工程10301首采工作面贯通。2015年底，因宁东水务公司鸭子荡水库扩容导致矿井停止建设。停建期间，矿井将采区上山以及首采工作面巷道全部封闭，仅保留井筒、井底车场、中央水泵房、中央变电所等通风、供电、排水设施。

2022 年 12 月，自治区发展改革委印发《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿调整建设规模的复函》（宁发改能源（管理）函〔2022〕394 号），同意丁家梁煤矿建设规模调整为 90 万吨/年。截至目前，安全设施设计、初步设计尚未批复，采矿许可证正在办理中。

因矿井长期停工，井下主井煤仓上下口联络巷、+350m 运输大巷局部顶板浆皮开裂、巷帮和底板鼓起开裂。为消除矿井安全隐患，2022 年 10 月 11 日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司向灵武市人民政府申请复工。2022 年 11 月 22 日，灵武市人民政府召开政府专题会议研究同意丁家梁煤矿复工，2023 年 3 月 3 日，灵武市应急管理局印发《关于同意宝丰丁家梁煤矿复工的函》，原则同意复工事宜，复工期间，仅能对煤仓上下联巷等巷道开展维修，在轨道石门与回风石门之间施工 90m 回风联络巷，+350m 运输巷只能进行日常维护，不得掘进，不得擅自扩大作业范围。

### （三）主要生产系统情况

**1. 提升系统：**主井提升设备选用 JKMD-2.8×4（Ⅲ）型落地式多绳摩擦轮提升机，副立井安设 1 台 J2KMD-4.5×4（Ⅲ）型多绳摩擦轮，钢丝绳直径为 47mm 的提升机。

**2. 通风系统：**通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，进风井 2 个，分别为主立井（直径 5.0m，井筒深度为 904.0m）、副立井（直径 6.8m，井筒深度为 929m）。回风立井（直径 5.5m，井筒深度为 904m）进行回风。安设 2 台 BFCDZ-N0.21-2×110kW 型轴流对旋式主通风机。

3. **排水系统:** 井下中央水泵房安装 3 台 MD280-83 × 12 型水泵, 流量 280m<sup>3</sup>/h, 扬程 996m。主排水管路有 2 趟, 选用 D273 × 18 无缝钢管, 1 趟工作 1 趟备用。

4. **供电系统:** 采用双回路供电, 一路引自任家庄 110kV 变电站 35kV 段 315 间隔; 另一路电源引自磁窑堡 110kV 变电站 35kV 段 313 间隔。矿内建有一座 35kV 变电所, 井下+350m 井底车场设有中央变电所。

5. **运输系统:** 井下辅助运输采用蓄电池电机车牵引 1T 固定式矿车的方式, 轨道型号 30kg, 轨间距 600mm。

#### **(四) 安全避险“六大系统”情况**

1. **安全监控系统:** 矿井安装 KJ66X 型矿用安全监控系统。

2. **人员定位系统:** 矿井安装 KJ236(a) 型区域人员定位系统。

3. **通讯联络系统:** 矿井有线调度通讯系统终端设在调度室, 井下水泵房等地点均安设直通矿调度室的有线电话。

4. **紧急避险系统:** 副井、风井为矿井两个独立直达地面的安全出口, 安全梯已经完成安装。

5. **压风自救系统:** 利用地面空气压缩机提供气源, 压风管道已敷设到井下。

6. **供水施救系统:** 供水管道已敷设到各巷道维修处。

#### **二、+350m 运输大巷情况**

+350m 运输大巷设计为半圆拱形巷道, 距地表垂深 861-893m, 巷道净宽 5000mm, 净高 3900mm, 东端与+350m 轨道石门相连, 北、西、南侧煤、岩层均为原始赋存状态, 四





段无淋水、无地质构造。事故当班正对巷道南帮（水沟侧）鼓帮变形量进行剔除作业，通过使用风镐扩刷巷道鼓包，再采用锚网索喷重新支护。帮部锚索采用  $\phi 21.8\text{mm} \times 4300\text{mm}$  注浆锚索，每排布置 1 根，锚索排距 2400mm，拱部打眼支护采用 MQT-130/4.0 锚杆机，帮部打眼支护及底板注浆锚杆采用 YT-28 型气腿式凿岩机。



图 1：事故现场

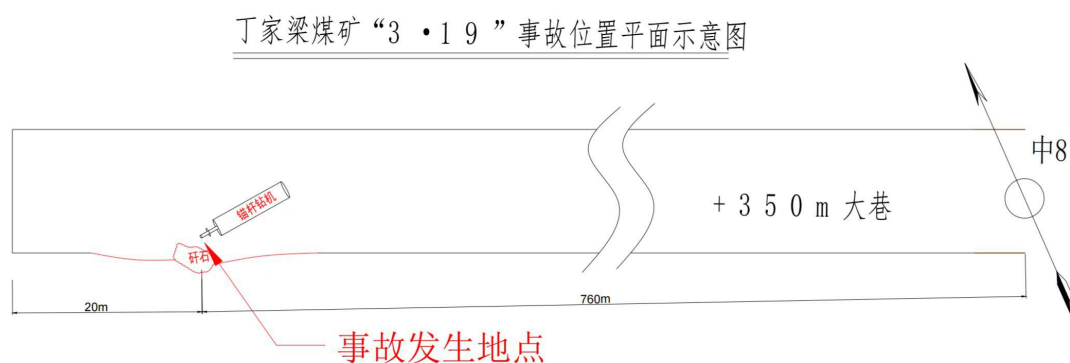


图 2：事故现场示意图

## 四、事故发生经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2023 年 3 月 19 日，掘进一队跟班副队长周刚主持召开中班班前会（副队长张恒参会），对当班工作进行安排，当班共计 17 人，共安排三组维修作业。第一组安排赵金栋、



陈涛、闫晓云在+350m 运输大巷 760m 处挑顶、剃帮；第二组安排李吉雨等 6 人在+350m 运输大巷中部起底降道，人工清渣；第三组安排王付刚等 8 人在+350m 运输大巷巷口浇筑地坪，调整轨道。

22 时 33 分许，闫晓云使用风镐对帮部变形量进行剔除后，准备连接锚杆机压缩空气软管时，帮部松动矸石（1.2m\*1.0m\*0.6m）突然片帮滑落，将闫晓云挤倒，矸石压在闫晓云左侧腰部，胸部顶在锚杆机机体上。此时，同组作业人员陈涛在距离闫晓云里侧 6m 处清理水沟，赵金栋在距离闫晓云外侧 6m 处挑顶。

## （二）事故应急处置情况

同组作业人员陈涛突然听到“啊”的一声，看见闫晓云被片帮滑落的矸石挤倒，随即呼喊赵金栋组织施救，赵金栋和陈涛立即赶到闫晓云身边，用钻杆撬动压在闫晓云腰部的矸石，将顶在其胸前的锚杆机挪动后，将闫晓云抬出，并利用现场钢筋网片制作临时担架，组织人员将闫晓云沿+350m 运输大巷抬运至副立井罐笼，22 时 58 分许升井。23 时 10 分许安全副矿长李志成组织人员将闫晓云送至宁东医院救治。3 月 20 日 0 时 48 分许转至宁夏医科大学附属医院抢救，20 日 3 时 58 分经抢救无效死亡。

## （三）事故报告情况

3 月 19 日 22 时 33 分，跟班副队长张恒向调度室汇报人员受伤情况。22 时 34 分，调度员向当日总值班李志成、调度室主任侯瑜、矿长杨国平等汇报人员受伤情况。23 时

50 分，调度室向宁夏宝丰能源集团股份有限公司汇报人员受伤情况。3 月 20 日 1 时 26 分，矿长杨国平分别向国家矿山安全监察局宁夏局和灵武市应急管理局报告人员受伤情况。3 月 20 日 4 时 02 分，丁家梁煤矿副矿长周恒鹏向国家矿山安全监察局宁夏局汇报受伤人员救治情况：“3 时 58 分，接医院通知，受伤人员经抢救无效死亡。”

事故发生后，矿长杨国平未按规定时限向相关监管部门报告事故的发生，属于迟报。

五、事故现场勘查情况和技术分析

（一）事故地点的巷道（最低处）高 3.8m、宽 4.6m，+350m 运输大巷 760m 处帮部有矸石片帮滑落区域（见图 3）。

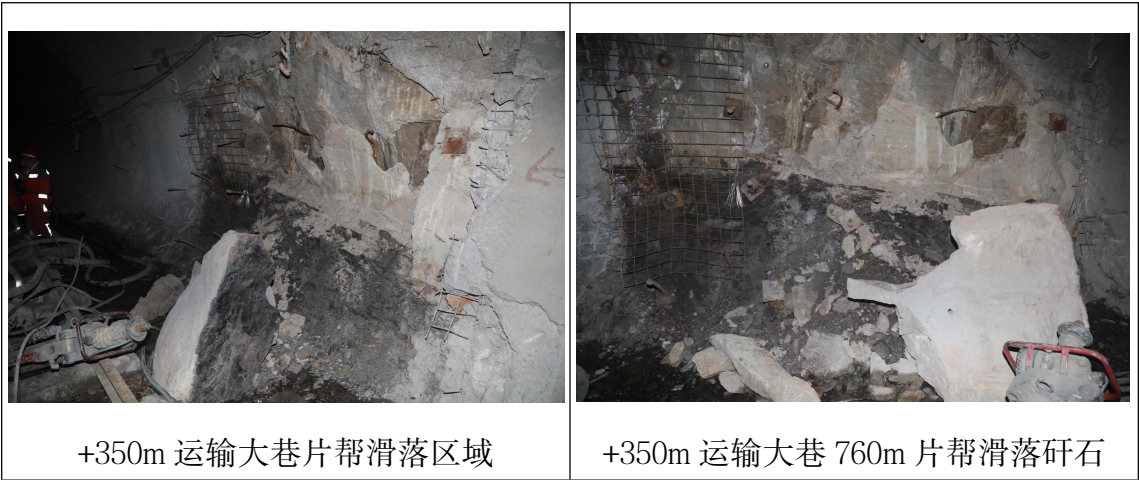


图 3：片帮滑落区域

（二）+350m 运输大巷 760m 处片帮滑落矸石长 1.2m、宽 1.0m、厚 0.6m，周围散落矸石（见图 4）。



图 4：片帮滑落矸石

(三)+350m 运输大巷 760m 处事故现场遗留有 1 部气动锚杆机、1 部风镐、1 部气动钻机（见图 5）。



图 5：锚杆机、风镐

(四)+350m 运输大巷 760m 处帮部矸石片帮滑落区域长 2.3m、高 2.4m（见图 6）。





图 6：片帮滑落区域面积

（五）+350m 运输大巷 760m 处位于 9 煤底板以下 100m 层位，主要岩性为中砂岩和泥岩互层，中砂岩以石英为主、泥质胶结，较硬。泥岩以粘土为主，遇水易泥化，维修段无淋水、无地质构造（见图 7）。



图 7：+350m 运输大巷 760m 处岩性

经现场勘查分析：+350m 运输大巷 760m 处岩性为中砂岩和泥岩互层，现场作业人员在使用风镐震动处理完帮部开裂的浆皮后留有活矸，且未严格执行敲帮问顶制度，帮部离层矸石片帮滑落导致事故发生。

## **六、事故发生前安全管理情况**

### **（一）丁家梁煤矿安全管理情况**

#### **1. 安全管理机构**

丁家梁煤矿安全管理机构健全，配备矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长各 1 名，设置了生产调度室、安全管理部、技术部、通防部、地测部、教育培训部等 10 个职能部室，设有掘进队、机运队 2 个区队。相关安全生产管理人员经过培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。

#### **2. 安全检查、隐患排查情况**

2023 年 1 月至 3 月，全矿共组织开展了 4 次月度安全大检查，检查出一般隐患 38 条，查出的隐患中涉及+350m 运输大巷主要有文明生产、地坪质量等，隐患已按五定原则进行整改。

### **（二）宁夏宝丰能源集团股份有限公司安全管理情况**

#### **1. 安全管理机构**

宁夏宝丰能源集团股份有限公司成立煤炭板块，由副总裁宋江学负责煤炭单位全面工作、副总裁刘纯贵负责煤炭单位技术管理工作，副总裁刘世成负责煤炭单位机电管理工作，煤炭板块副总工程师李怀伟协助宋江学负责煤炭单位安全生产管理工作，煤炭板块设置煤炭安全管理部、煤炭生产管理部、煤炭技术管理部、煤炭机电管理部，负责安排部署和指导协调安全生产。

#### **2. 安全检查、隐患排查情况**

宁夏宝丰能源集团股份有限公司对丁家梁煤矿分别组织开展了安全大检查，1 月份共检查 1 次，查出 5 条隐患；2 月份共检查 4 次，共查出 6 条隐患，其中 3 次检查未反馈隐患；3 月份事故发生前未组织检查。

## 七、事故原因和性质

### （一）事故原因

#### 1. 直接原因

现场作业人员未严格落实“敲帮问顶”制度，帮部离层矸石片帮滑落将闫晓云挤倒，导致其胸部撞到锚杆钻机机体上，致使其受伤。

#### 2. 间接原因

（1）**风险管控不到位**。针对+350m 运输大巷维修作业点存在片帮风险，未采取风险管控措施，班组长和闫晓云未对+350m 运输大巷维修作业点进行严格敲帮问顶，未将活矸清除，制度规定及风险研判流于形式。

（2）**现场管理混乱**。现场施工机具（锚杆机）摆放不当，使用后的施工机具没有及时整理，跟班副队长现场安全巡检不严、不细、不实，未能有效对作业地点进行安全确认及风险研判，所管辖范围内存在管理死角和盲区。

（3）**安全教育培训效果差**。区队规程（措施）的贯彻学习效果差，作业人员安全风险辨识能力不足，区队未就现场关键岗位、重点工序开展有针对性培训，岗位人员对安全注意事项理解不深，对风险研判方法及要求掌握不透。

（4）**安全主体责任落实不到位**。宁夏宝丰能源集团股

份有限公司对丁家梁煤矿长期停建之后的复工复产安全防范措施重视程度不够，未能解决项目核准实际问题。丁家梁煤矿未深刻汲取近期顶板事故教训，煤矿主要负责人等安全管理人员现场管理弱化，履职不到位，未及时发现并制止不安全行为。

## **（二）事故性质**

经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故。

## **（三）事故类别**

根据煤矿伤亡事故分类规定，本起事故为顶板事故。

## **（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失**

本起事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故共造成直接经济损失共计188万元。

# **八、责任划分与处理建议**

## **（一）建议不再追究责任人员（1人）**

1. **闫晓云**，男，1983年1月出生，初中学历，掘进辅助工。**闫晓云**自我安全意识淡薄，未能辨识矸石片帮滑落伤人和现场锚杆钻机伤人风险，“敲帮问顶”制度落实不到位，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

## **（二）建议给予行政处罚或其他处理人员（10人）**

2. 赵金栋，男，1982年4月出生，初中学历，生产班班长，负责当班的现场安全生产工作。赵金栋未正确履行现场管理职责，未认真开展作业前安全确认及风险研判工作，未



严格执行敲帮问顶制度，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 5000 元。

3. 马继龙，男，1992 年 12 月出生，高中学历，当班安检员，负责当班的现场安全监督检查工作。马继龙未认真履行职责，未及时制止违章作业行为，当班安全检查工作不到位，风险管控不到位，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 5000 元。

4. 周刚，男，1986 年 9 月出生，初中学历，跟班副队长，负责当班的生产组织和安全管理工作。周刚不正确履行安全生产管理职责，现场安全管理不到位，未能发现现场片帮冒顶的安全风险，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 8000 元。

5. 张恒，男，1988 年 12 月出生，初中学历，掘进队副队长，负责区队日常教育培训工作。张恒不正确履行安全生产管理职责，区队安全教育培训针对性差，作业人员安全意识不强，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 8000 元。

6. 刘春生，男，1976 年 3 月出生，大专学历，掘进队队长，负责区队安全生产工作。刘春生不正确履行安全生产管理职责，现场管理不到位，作业人员未严格进行敲帮问顶，

违章作业；安全培训工作不到位，作业人员安全意识不强，对事故的发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 1 万元。

7. 马小强，男，1983 年 8 月出生，大学学历，机电副矿长，负责矿井机电、运输、信息化及机电安装管理工作。马小强作为当班跟班矿领导，不正确履行安全生产管理职责，带班期间未掌握当班井下安全生产状况，巷道维修现场安全管理不到位，风险管控不到位，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证明》，并处 3.9 万元罚款（上一年年收入百分之二十）。

8. 李志成，男，1986 年 8 月出生，大学学历，安全总监，负责矿井安全、消防、教育培训工作。李志成不正确履行安全生产管理职责，对巷道维修工作没有进行有效安全监管，片帮冒顶的风险管控不到位，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证明》，并处 3.9 万元罚款（上一年年收入百分之二十）。

9. 张理生，男，1984 年 4 月出生，研究生学历，生产副矿长，负责矿井生产管理工作。张理生不正确履行安全生产管理职责，对掘进队的安全工作疏于管理，巷道维修片帮冒顶的风险管控不到位，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议

暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证明》，并处 3.9 万元罚款（上一年年收入百分之二十）。

10. 杨国平，男，1973 年 7 月出生，大学学历，矿长，安全生产第一责任人，对本矿的安全生产工作全面负责。杨国平不正确履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本矿的安全生产工作，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议罚款 9 万元（上一年年收入百分之四十）；事故发生后，迟报事故，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第二项的规定，建议罚款 13.5 万元（上一年年收入百分之六十）。建议合并给予罚款 22.5 万元。

11. 宋江学，男，1970 年 10 月出生，大学学历，宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，负责公司所属煤炭单位安全生产管理工作。宋江学不正确履行职责，对丁家梁煤矿疏于管理，安全检查不到位，对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，罚款 1 万元。

**（三）责令宁夏宝丰能源集团股份有限公司向灵武市人民政府作出书面检查，对事故中其他相关责任人员，建议由宁夏宝丰能源集团股份有限公司依据企业内部的规定进行处理，并将处理结果报国家矿山安全监察局宁夏局。**

#### **（四）对单位行政处罚建议**

丁家梁煤矿作为事故直接责任单位，安全生产主体责任落实不到位，导致发生 1 起生产安全责任事故，依据《中华

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议给予 70 万元的罚款。

事故发生后，未按规定及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告，迟报事故，依据《煤矿安全监察条例》第四十六条第（一）项的规定，建议给予警告，并处 10 万元的罚款。

综上，建议合并给予丁家梁煤矿警告，罚款 80 万元。

## **九、防范和整改措施及建议**

**（一）严格执行复工复产程序。**丁家梁煤矿恢复生产建设前必须按照复工复产程序，全面彻底排查治理隐患，经验收批准后方可恢复生产建设。煤矿主要负责人要确保人员配备到位、风险管控到位、隐患排查到位。煤矿分管负责人要确保分管专业和生产系统、作业地点隐患排查治理到位、现场管理到位。上级公司要负责对复工复产的监督检查，认真、全面开展现场验收。属地煤矿安全监管部门要严格按照煤矿复工复产有关标准，对标对表逐项组织验收，经地方政府主要负责人签字同意。

**（二）严格落实企业主体责任。**丁家梁煤矿要始终坚守安全红线，守住安全底线，狠抓安全生产责任和措施落实，按照全区矿山安全生产综合整治部署，确保自查自改取得实效，并按照“五落实”要求进行整改。要强化危险源辨识和风险评估，针对不同巷道、不同地点、不同作业条件、作业项目，认真分析作业过程中风险，制定安全可靠的针对性应对措施，超前预控风险点。

**（三）强化现场安全管理。**丁家梁煤矿要严格落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度，针对事故暴露的问题和教训，狠抓现场跟带班管理，对触碰安全管理红线的岗位人员从严、从重追究责任，对作风不扎实、执行不到位、管理上出问题的管理人员，进行警示诫勉，坚决杜绝安全责任层层衰减。

**（四）强化安全教育培训。**丁家梁煤矿要认真组织开展事故警示教育，结合“安全班组建设年活动”，开展一次全员安全大培训大考试和全员安全责任落实情况自查自纠，着力提升岗位人员熟悉岗位应知应会的安全风险、工作职责、操作规程和应急措施，努力在思想上养成高度的安全防范意识，在行动上养成自觉的安全作业行为，坚决避免冒险作业，实现从“要我安全”到“我要安全、我会安全”的转变。

附件：宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿  
“3·19”事故调查组成员名单及签字表

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
丁家梁煤矿“3·19”事故调查组  
2023年4月21日

## 附件

### 宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿 “3·19”事故调查组成员名单及签字表

名 称：宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿“3·19”一般顶板事故调查报告

地 点：丁家梁煤矿

序号	姓 名	单 位	意 见	签 字	日 期
1	刘孟伟	国家矿山安全监察局宁夏局	同意	刘孟伟	2023年4月21日
2	周福颖	灵武市应急管理局	同意	周福颖	2023.4.21
3	王学林	灵武市纪委监委	同意	王学林	2023.4.21
4	周建昀	国家矿山安全监察局宁夏局	同意	周建昀	2023.4.21
5	赵忠秋	国家矿山安全监察局宁夏局	同意	赵忠秋	2023.4.21
6	杨振东	灵武市应急管理局	同意	杨振东	2023.4.21
7	彭 新	灵武市公安局	同意	彭 新	2023年4月21日
8	郭兴龙	灵武市应急管理局	同意	郭兴龙	2023.4.21
9	杨 楠	灵武市总工会	同意	杨楠	2023.4.21
10	李 楠	灵武市应急管理局	同意	李楠	2023.4.21

(信息公开形式：依申请公开)

---

抄送：银川市应急管理局，灵武市监察委员会、灵武市应急管理局、  
灵武市公安局、灵武市总工会，宁夏宝丰能源集团股份有限  
公司。

---

国家矿山安全监察局宁夏局办公室

2023 年 5 月 25 日印发

校对：周建昀